

附件

运城市绛县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-404	9月27日	运城市	绛县	古绛镇东山村	绛县飞龙高钙厂	山西省运城市绛县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该企业主要从事加工销售白灰。现场检查时未生产，但石灰窑有余温。该企业于2010年12月23日获得环评批复；2016年1月由曲沃县环境监测站出具的监测报告中显示二氧化硫和烟尘排放均为合格；2018年8月28日取得排污许可证；2016年6月取得环境保护竣工验收意见。现场有一套水浴脱硫设施，现在正在增加一套布袋除尘和喷淋脱硫设施，尚未完成。存在问题：1. 物料露天堆放无天棚；2. 物料传送带未密闭与环评审批意见不符；3. 该企业大气污染防治设施未建成，两座石灰窑在现场检查时有余温，无法提供停产相关佐证。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-405	9月21日	运城市	绛县	郝庄乡政府街幼儿园西50米	绛县郝庄乡宋娜馍铺	山西省运城市绛县礼山线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，该单位主要从事食品经营，现场发现一台清单外应淘汰燃煤锅炉（1蒸吨以下）未淘汰，无治污设施。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-406	9月19日	运城市	绛县	横水镇南下吕村	绛县永立铸造厂	山西省运城市绛县	排污口不规范	<p>现场检查发现，该企业正在生产，该企业主要从事精密铸件生产经营，现场有煤气发生炉一台，经与煤气发生炉厂家联系，其口头说明为两段式，环评审批材料及验收材料未体现煤气发生炉为两段式，煤气发生炉有脱硫塔一座，烟囱一座，使用碱液脱硫，现场测得pH值为9到11之间。企业有冲天炉2座，烟囱2座，使用2套脱硫除尘设备脱硫，现场测得pH值为9到11之间；三座烟囱高度大于15米；另有3个加工车间（切割、拉光），排气筒2个，使用3台除尘设备，40台切割机和40台抛光机均安装有粉尘收集罩，统一通过吸尘管道到除尘器经布袋除尘收集铁粉。该企业废渣每天产量7吨，交由绛县中盛建材有限公司处置，4天或5天处置一次，有处置台账记录，9月16日单据还未收到，厂区堆放约40吨废渣；现场在该企业周边巡视，周围都是农田，未发现倾倒废渣的情况。现场烟气明显，根据山西方创环境检测有限公司2017年10月12日出具的检测报告，该企业烟尘、二氧化硫颗粒物、氮氧化物和粉尘均为合格达标。投诉人反应情况部分属实，投诉人信息保密无法进行沟通。存在问题：1. 加工车间（切割、拉光）配套建设的除尘设施烟囱高度不足环评报告中20米的高度要求；2. 有粉尘产生的车间未进行密闭。</p>	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-407	9月23日	运城市	绛县	临磨线河王村段	渣土运输车(晋L43487)	山西省运城市绛县临磨线	渣土车覆盖不完全	现场检查发现,牌照为晋L43487渣土车,未落实扬尘防治措施,覆盖不完全。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日